


LEGENDA
STÁVAJÍCÍ STAV

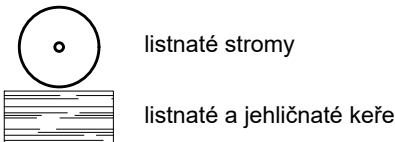

SEZNAM STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

Listnaté stromy:

BP Betula pendula
CAB Catalpa bignonioides
PSK Prunus serrulata Kanzan
TC Tilia cordata

Listnaté keře:

BT Berberis thunbergii
CA Caragana arborescens
CB Cotoneaster dammeri Coral Beauty
FI Forsythia intermedia
LP Lonicera pileata
PF Potentilla fruticosa
PL Prunus laurocerasus
SI Stephanandra incisa
SP Spiraea sp.


Jehličnaté keře:

JH Juniperus horizontalis
TX Taxus baccata

Popínavé rostliny:

FB Fallopia baldschuanica
PQ Parthenocissus quinquefolia

NÁVRH KÁCENÍ - 2. ETAPA REALIZACE

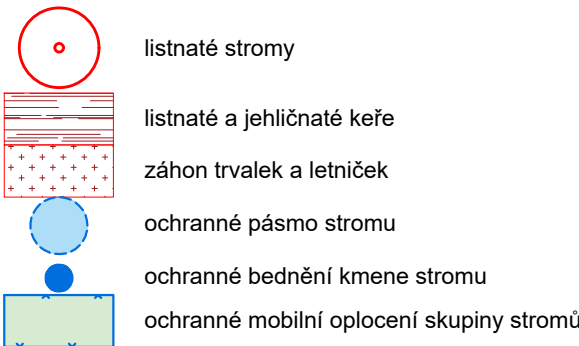

INVENTARIZAČNÍ TABULKA

číslo stromu	taxon - český	taxon - vědecký	obvod kmene	výška stromu	průměr koruny	fyzilogická vitalita	zdravotní stav	provozní bezpečnost	perspektiva	návrh opatření	naléhavost	poznámka ke stavu stromu / upřesnění zásahu, odůvodnění kácení
1	lípa malolistá	Tilia cordata	188	9	8	2	4	2	0	KR	0	dřevomor kořenový na kořenových náběžích
2	lípa malolistá	Tilia cordata	123	9	7	3	1	1	2	RZ	1	
3	lípa malolistá	Tilia cordata	114	9	7	3	2	1	2	RZ	1	
4	lípa malolistá	Tilia cordata	123	9	7	1	1	1	3	RZ	2	zdravotně kořenové výmladky u báze
5	třešeň pilovitá	Prunus serrulata 'Kanzan'	64	6	4	1	1	0	3	bez zásahu		
6	třešeň pilovitá	Prunus serrulata 'Kanzan'	70	6	4	1	1	0	3	bez zásahu		
7	třešeň pilovitá	Prunus serrulata 'Kanzan'	75	7	5	1	1	0	3	bez zásahu		
8	katalpa trubačovitá	Catalpa bignonioides	73	7	7	1	1	0	3	bez zásahu		ve vyvýšeném záhonu
9	bříza bělokorá	Betula pendula	90	12	6	2	1	0	2			
10	bříza bělokorá	Betula pendula	115	12	9	2	1	0	2	RB	2	zaříznout pahýl
11	bříza bělokorá	Betula pendula	85	12	6	2	1	0	2			
12	bříza bělokorá	Betula pendula	98	13	6	2	1	0	2			
13	bříza bělokorá	Betula pendula	80	12	5	2	2	0	2	RB	2	poškozené kořenové náběhy
14	bříza bělokorá	Betula pendula	83	12	7	2	2	0	2			poškozené kořenové náběhy, rozvoj dutiny
15	bříza bělokorá	Betula pendula	101	13	5	2	2	0	2	KB		poškozené kořenové náběhy, kácení v rámci stavby
16	bříza bělokorá	Betula pendula	145	13	9	2	1	0	2	KB		poškozené kořenové náběhy, kácení v rámci stavby
17	bříza bělokorá	Betula pendula	135	13	10	1	2	1	3	KB		tlačová vidlice v kosterním větvení, kácení v rámci stavby

STAVEBNÍ OBJEKTY:
SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - BOURÁNÍ, KÁCENÍ
SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 03 DROBNÁ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA, MOBILIÁŘ
SO 04 VODNÍ PRVEK, ELEKTROPŘÍPOJKA
SO 05 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
SO 06 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 07 SADOVÉ ÚPRAVY
SO 08 KAMEROVÝ SYSTÉM

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

MÍSTO : K.Ú. KVÍTKOVICE U OTROKOVIC P. Č. 1502/30	ODP.PROJEKTANT : ING. ARCH. IVAN HAVLIČEK	ATELIER KOSA s.r.o. tř. T. Bati 3296 Zlín 760 01 + 420 722 907 659	
INVESTOR : MĚSTO OTROKOVICE	VYPRACOVAL : ING. PAVEL JUGAS, BcA. B. HUTAŘOVÁ		
NÁZEV DÍLA : REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PROSTOR TRŽNICE NA TRÁVNÍKÁCH		DATUM : 03/2021	
OBSAH : SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - BOURÁNÍ, KÁCENÍ SITUACE - INVENTARIZACE, NÁVRH KÁCENÍ		STUPEŇ : DPS	
MĚŘÍTKO : 1:350		VÝKRES ČÍSLO : 01 - 03	Č.PARE :